

# БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

## ГОРОДА ОМСКА «ДЕТСКИЙ САД № 59»

ОГРН 1025500752881 ИНН 5502037821 ул.Шевченко, 3, Омск, 644007,  
тел. 23-51-07, e:mail - rukovoditel59@mail.ru

---

### Отчет о выполнении предписаний

№ 173/1/1-4 от 16.04.2021 года; № 622/1 от 25.04.2021 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности в БДОУ г. Омска «Детский сад № 59»

Довожу до сведения результаты выполнения мероприятий по устранению нарушений предписаний государственного инспектора ЦАО г.Омска по пожарному надзору № 173/1/1-4 от 16.04.2021 года и № 622/1 от 25.10.2021 года об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности в БДОУ г. Омска «Детский сад № 59».

1. п.1.предписания 173/1/1-4 об отсутствии эвакуационного выхода из спальни второго этажа обсуждался на встрече рабочей группы Администрации города по устранению нарушений пожарной безопасности в образовательных учреждениях в июне 2023 год. Исходя из технических особенностей и характеристик здания, выполнение дополнительного эвакуационного выхода в помещении № 17 **не возможно**. В ходе консультаций принято **решение** в период комплектования группы на 2023 – 2024 учебный год **уменьшить количество воспитанников** в группе до 15 человек в группе № 3.

2. Для устранения нарушения п.1.предписания 622/1, 16.06.2023 заключен договор на проведение испытаний наружных пожарных лестниц с ОГО ООО ООО ВДПО. 29 июля 2023 года **проведены испытания**.

*Выводы по результатам испытаний:*

Лестничные марши и площадки закреплены надежно, высота ограждения соответствует требованиям норм ГОСТ Р 53254-2009. Балки лестничных маршей не деформируются при нагрузке, ширина маршей соответствует требованиям норм, расстояния между стойками и перилами ограждения соответствуют требованиям норм, высота и ширина ступеней соответствует требованию норм, в ограждении имеется поручень, в соответствии с ГОСТ 9.032 несущие элементы лестницы ровно окрашены.

*Выявленные несоответствия:*

**группа № 5** – визуальная проверка целостности конструкций и их креплений – не соответствует нормативам; проверка качества сварных швов – не соответствует нормативам; площадка лестницы частично выполнена из гладкого мелалл листа, что недопустимо, ступени не надежно закреплены к усилению, имеется деформация одной ступени, при значении нагрузки для ступеней имеется деформация металла.

**группа № 4** - визуальная проверка целостности конструкций и их креплений – не соответствует нормативам; проверка качества сварных швов – не



соответствует нормативам; испытания ступени лестницы на прочность – не соответствует нормативам; площадка лестницы частично выполнена из гладкого металла, что недопустимо, в ограждении отсутствуют два прута.

**группа № 3** - визуальная проверка целостности конструкций и их креплений – не соответствует нормативам; проверка качества сварных швов – не соответствует нормативам; в ограждении лестничного марша и площадки отсутствуют прутья, на поступи ступени не надежно закреплены к усилению.

Исходя из отчета о проведенных испытаниях следует, что наружные лестницы для эвакуации людей требуют ремонта и усиления конструкции. *(обращение с просьбой организовать ремонтные работы по усилению лестничных маршей направлено в адрес директора департамента образования Администрации города Омска 02.08.2023г.)*

**3.** Из 6 пунктов предписания № 622/1 **выполнено** 4 пункта, в том числе:

- установлен замок на двери эвакуационного выхода 1 этажа группы № 6 с возможностью свободного открывания изнутри без ключа *(исполнение предъявлено инспектору отдела пожарного надзора по ЦАО г. Омска в ходе профилактического визита)*

- установлен световой оповещатель «Выход» над эвакуационным выходом 1 этажа группы № 6 *(исполнение предъявлено инспектору отдела пожарного надзора по ЦАО г. Омска в ходе профилактического визита)*

- план эвакуации выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 (выход 1 этажа группы № 6 отображен на эвакуационном плане) - *(исполнение предъявлено инспектору отдела пожарного надзора по ЦАО г. Омска в ходе профилактического визита);*

- план эвакуации выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 (в плане эвакуации 2го этажа указано место нахождения) - *(исполнение предъявлено инспектору отдела пожарного надзора по ЦАО г. Омска в ходе профилактического визита);*

**так же** п.6 предписания 622/1 **снят с контроля** в июне 2023 года в ходе консультаций рабочей группы Администрации города по устранению нарушений пожарной безопасности в образовательных учреждениях (изменение направления открытия двери эвакуационного выхода группы № 2);

**4.** Для решения вопроса по п.4 предписания 173/1/1-4 – в отдел пожарного надзора по ЦАО г. Омска **предоставлены** копии сертификатов на используемые материалы для покрытия пола в коридорах 1 и 2 этажа.

**5.** п. 3 предписания 173/1/1-4 остается не выполненным. Требуется замена двери эвакуационного выхода с открыванием по направлению выхода из здания.

**6.** п. 2 предписания **о восстановлении** исполнительной документации на АПС остается в работе

Заведующий



Н.В.Пантофель